

Исх. № 22 М от 13.05.2011 г.

ОТЧЕТ

Осмотр первых трех корпусов был произведен 15.02.2011 г. в присутствии представителей ТСЖ и управляющей компании Сити 21 век.

Осмотр проводился визуальный без демонтажа фасадных панелей.

По результатам визуального осмотра видно, что:

1. Система подконструкции смонтирована с рядом грубейших нарушений. Многие листы в средней точке не опираются на направляющую, так как ее там нет. В местах, где видны кронштейны и фрагменты подконструкции можно заметить, что кронштейны наращивались, а направляющие использованы меньшей ширины, чем предписано в инструкции.
2. Количество точек крепления фасадной плиты к каркасу на многих панелях не соответствует требованию производителя. Некоторые полноразмерные листы имеют точки крепления только по краям. Инструкция предписывает от 9 до 14 точек крепления на квадратный метр в зависимости от сложности конструкции и типа каркаса.
3. Многие заклепки выпадают из точек крепления по причине плохой фиксации (они не расклепались во время монтажа).